


**ZKOUŠEČ ELEKTRONEK
TESLA BM 215A**

ZKOUŠEC ELEKTRONEK TESLA BM 215A

Návod k obsluze.

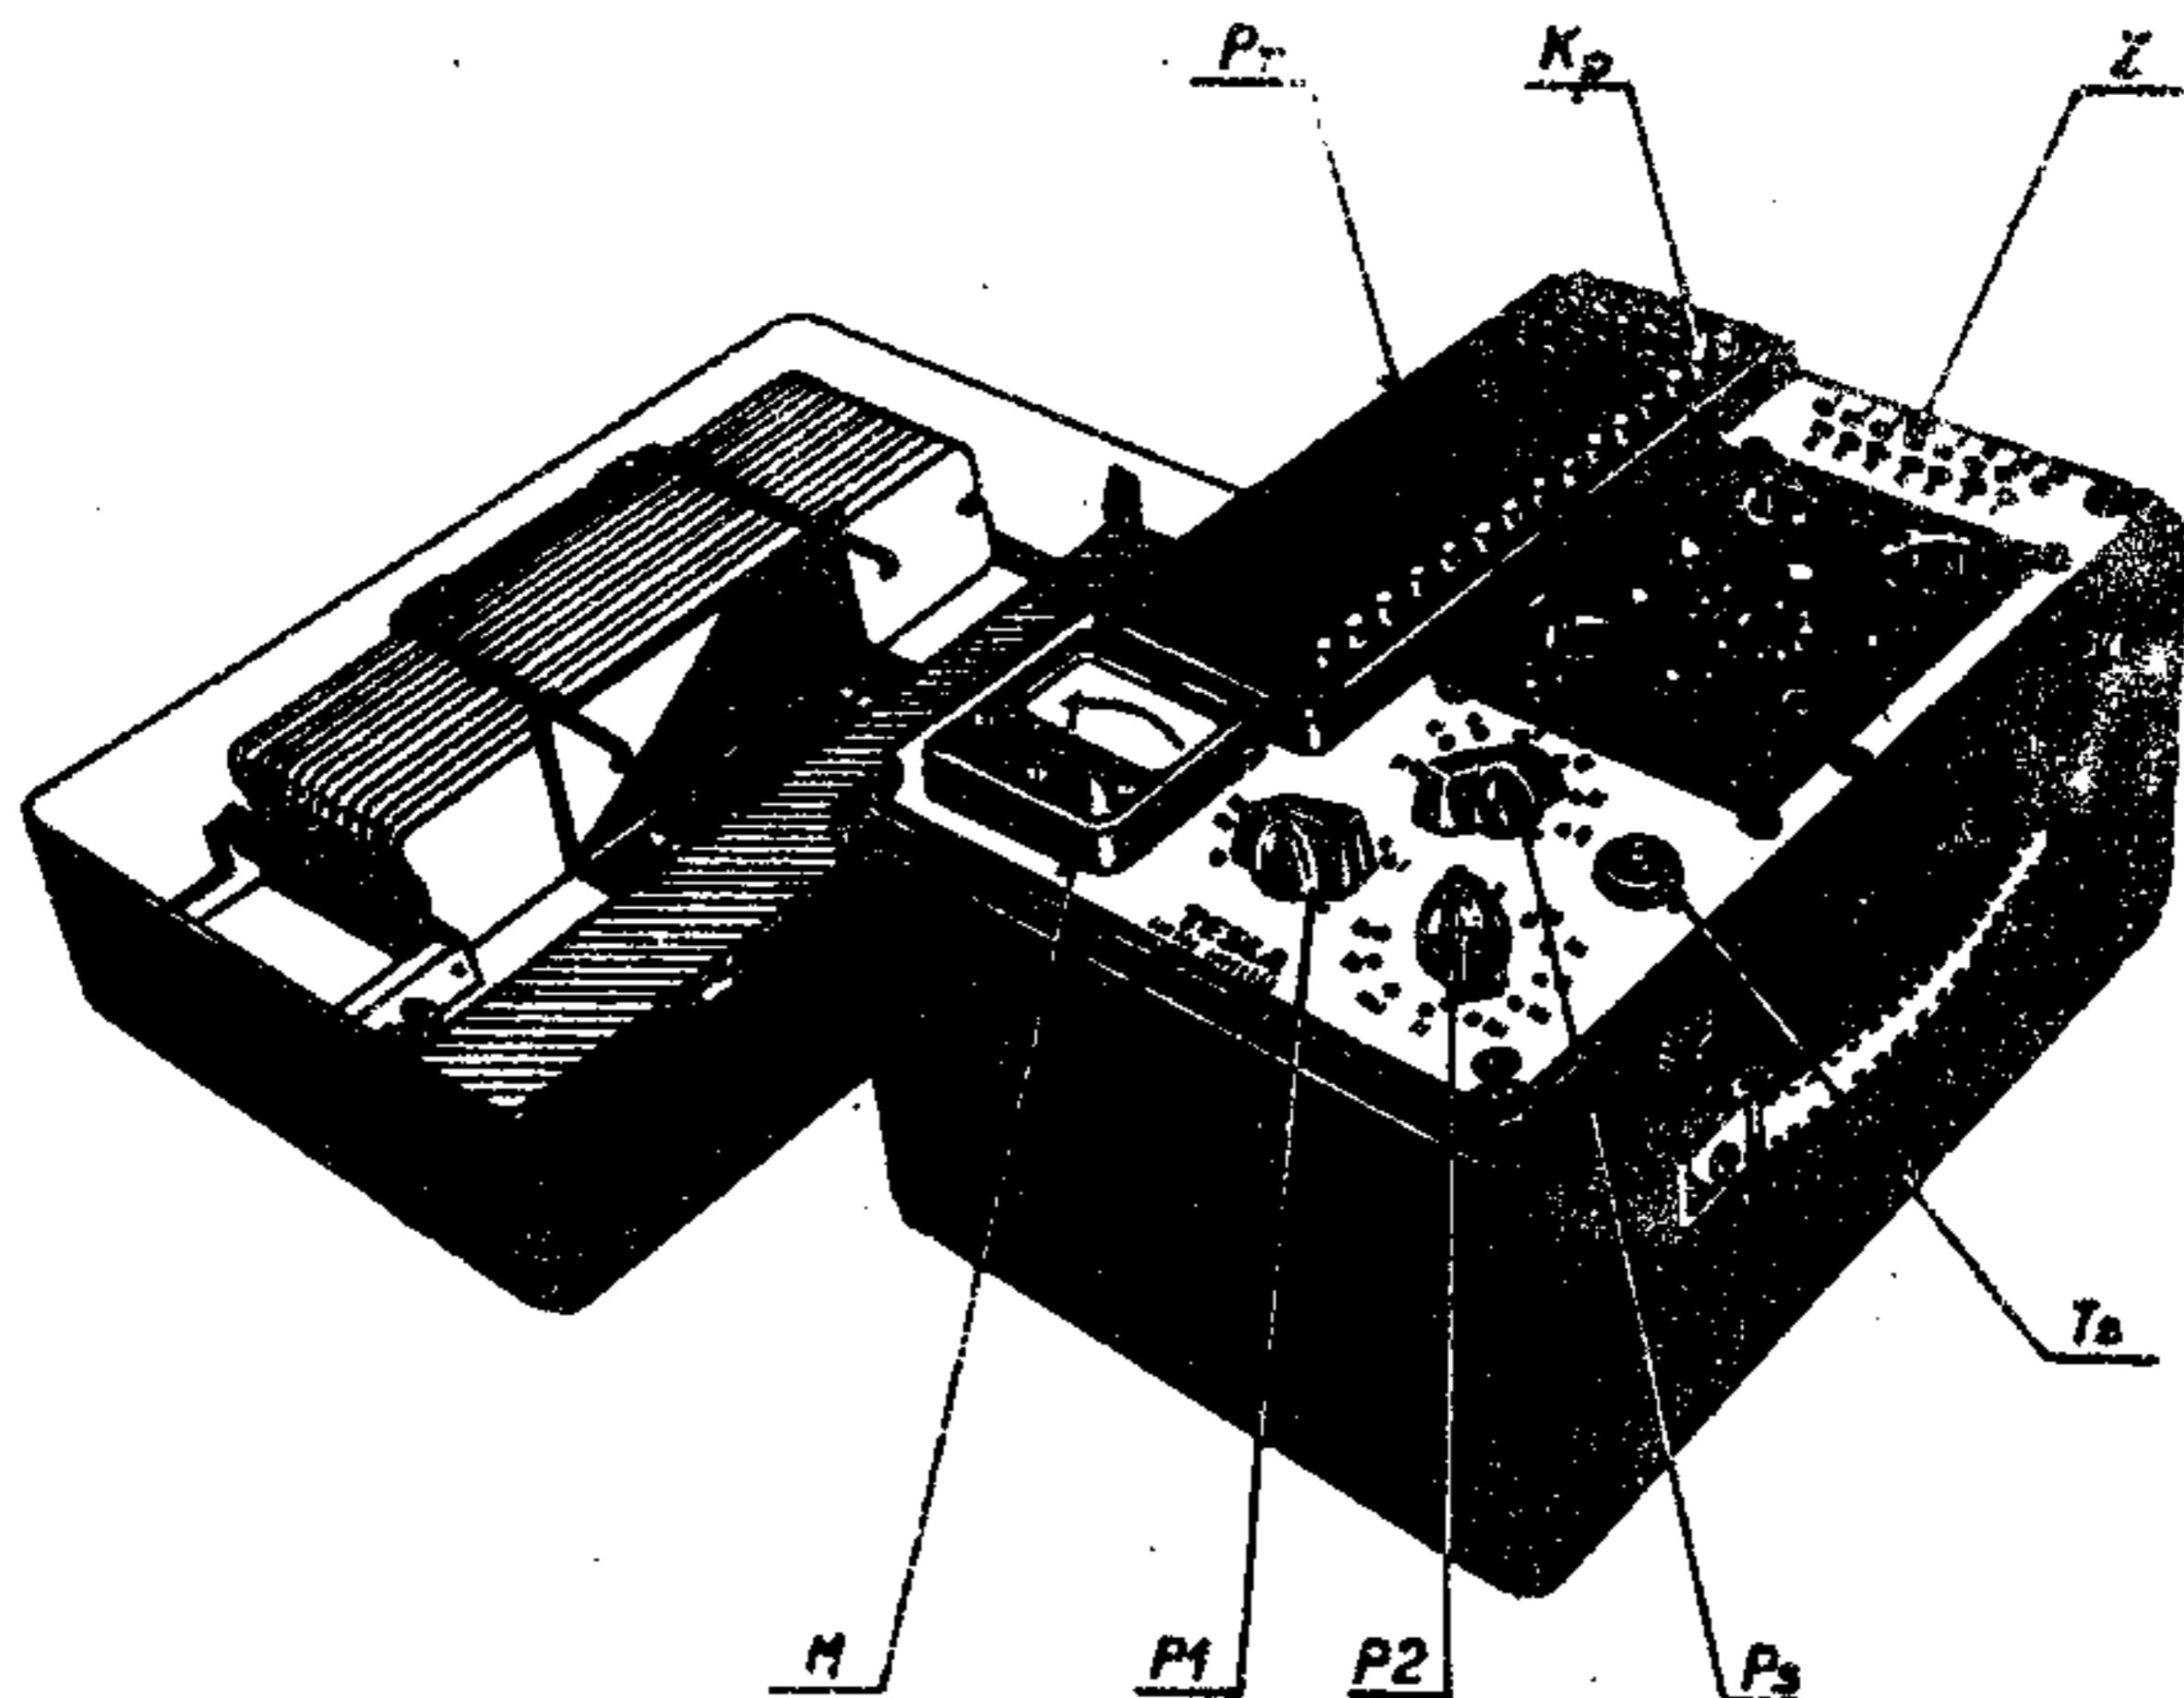

obr. 1

Zkoušeč elektronek typ BM 215A slouží ke zkoušení všech známých druhů běžně používaných elektronek. Je zvláště vhodný pro rychlé zjišťování kvality elektronek, na př. v prodejnách, opravářských dílnách, ve výrobních závodech a pod.

Kvalitu elektronek určujeme zjišťováním emisní schopnosti katody elektronky, celistvosti žhavicího vlákna, průměrné strmosti, vakua a zkratů mezi elektrodami.

Zkoušeč je konstruován v běžném service provedení, je snadno přenosný a lze jej použít i pro zkoušení elektronek zvláštních typů (neobvyklého zapojení patice). Účelná konstrukce tohoto přístroje umožňuje jeho další použití v různých samostatných funkcích, na př. jako zkoušeč zkratů, celistvosti obvodů a pod.

FUNKCE

Přístroj tvoří eliminátor se dvěma transformátory pro všechna potřebná napětí, propojovací přepinač Pr, dva přepinače funkcí P1, P2 a miliampérmetr M se šesti rozsahy: 1,5; 5; 15; 50; 150; 500 mA (obr. 1). Metoda zkoušení je přímá a poloautomatická pro všechny běžné druhy elektronek. Zkoušení provádíme pomocí karet, které nám udávají elektrické hodnoty při zkoušení elektronek a současně jsou pomůckou pro nastavení těchto hodnot pomocí přepinače Pr. Zařídky Z (obr. 1) používají se k připojování elektronek, jejichž objímka není v přístroji zabudována, nebo u běžných typů k připojování elektrod, které jsou vyvedeny mimo patice (na baňce) a pro jiná speciální propojení.

PŘIPOJENÍ ZKOUŠEČE NA SÍŤ


Před připojením přístroje na síť nutno nejdříve zkontrolovat správné nastavení voliče napětí V (obr. 1). Volič musí být nastaven tak, aby číslo odpovídající napětí sítě bylo postaveno protitrojúhelníkové značce.

Z továrny je přístroj nastaven na 220 V.

Při přepojování na síť 120 V uvolníme zajišťovací pásek, vytáhneme přepinací kotouček a opět jej zasuneme v takové poloze, aby údaj 120 V byl nastaven na uvedenou značku. Zajišťovací pásek opět připevníme.


Zkoušeč je jištěn tavnými pojistkami.

Nyní zkontrolujeme, zda všechny propojovací kolíky Kp jsou zasunuty v pravém svislém sloupci přepinače Pr a oba funkční přepinače v krajních polohách "Vyp." a "Vlákno". Potom teprve připojíme zkoušeč na síť. Síťová šňůra je uložena pod odklápacím krytem K ve víku přístroje; kryt uvolníme stlačením zajišťovacího pera p (obr. 3).

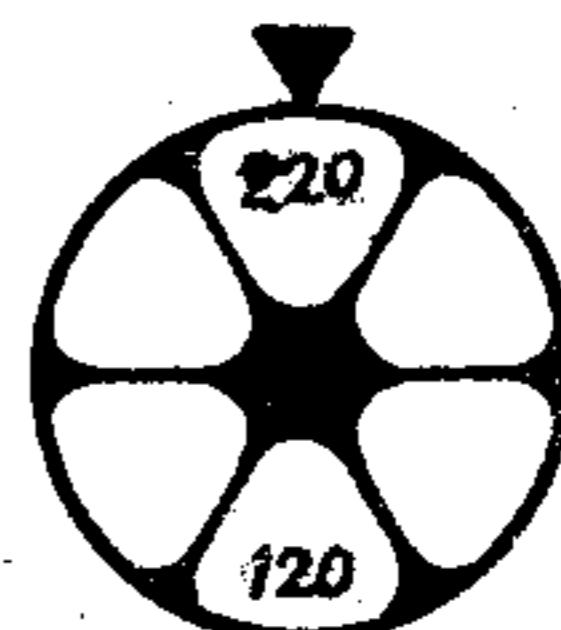

obr. 2

Stlačením tlačítka Ts kontroluje se velikost sítového napětí. Při správném sítovém napětí kryje se ručka měřidla s ~~šípkou~~ ryskou (\sim) na stupnici. Není-li tomu tak, dostavíme napětí řadičem Ps. Rozsah regulace je:
-12%, -8%, -4%, 0%, +4%, +8%, +12%.

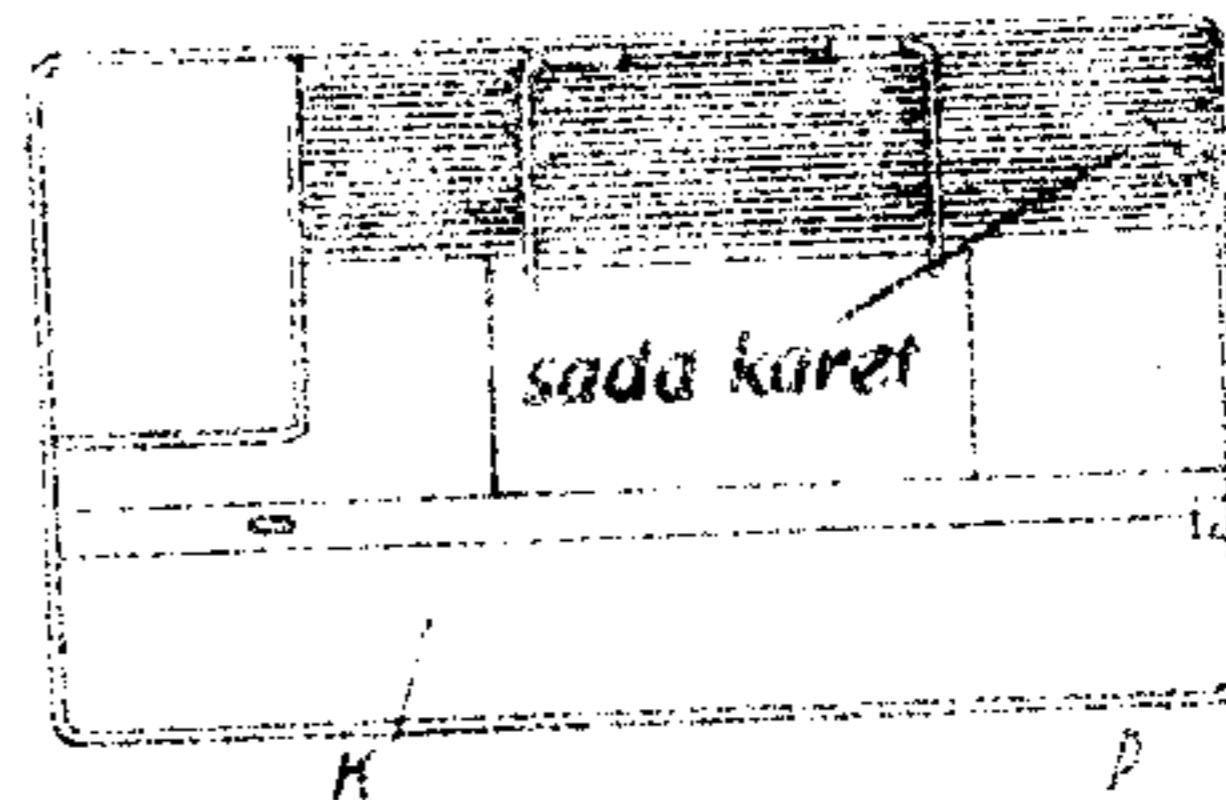

obr. 3

VYHLEDÁNÍ ZKOUŠECÍ KARTY

Použití přístroje velmi usnadňují t.zv. zkoušecí karty, které jednoznačně určují pro příslušnou elektronku:

- 1) druh a propojení patice, zkoušený systém,
- 2) napětí elektrod,
- 3) jmenovitou hodnotu anodového proudu,
- 4) průměrnou strmost v nastaveném pracovním bodě,
- 5) rozsah ručkového přístroje.

Zkoušecí karty jsou očíslovány a srovnány v kartotéku, umístěnou ve víku přístroje. Příslušnou kartu hledáme podle rejstříku v sadě karet.

POSTUP PŘI ZKOUŠENÍ

Vyhledanou kartu přiložíme na propojovací přepinač Pr (obr. 1) a do otvorů v kartě zasuneme propojovací kolíky podle pokynů uvedených na kartě. Není-li na kartě vyznačen postup, nebo stanovena vyjímka, dbáme zásadně toho, aby v každé vodorovné řadě přepinače Pr (včetně rezervních otvorů) byl vždy jeden kolík. Tato podmínka musí být dodržena. Pokud k zakolíkování karty nestačí kolíky z rezervní svislé řady, vyjmeme další kolík z držáku ve víku přístroje. Při zasouvání kolíku řídíme se příkazy na kartě!

Nyní zasuneme elektronku do příslušné objímky a přepnoutím Pi do polohy "zkraty" zapneme přístroj. Chod sítové části indikuje signální žárovka, umístěná pod štítkem přístroje.

Funkční přepinače.

Další postup běžných zkoušek je dán polohami obou funkčních přepinačů P1 a P2. Přepinače pracují na sobě nezávisle a mají tyto polohy:

Přepinač P1

VYP.	přístroj vypnut
ZKRATY	poloha při zkoušení zkratů
NAŽHAV.	elektronka žhavena
VAKUÚM	poloha při zkoušení vakua
Ia	poloha zkoušeného anodového proudu
S	poloha při zkoušení strmosti

Přepinač P2

VLÁKNO	poloha při určení celistvosti vlákna
FK	zkrat vlákno - katoda
FG ₁	zkrat vlákno - první mřížka
FG ₂	zkrat vlákno - druhá mřížka
FA	zkrat vlákno - anoda
KG ₁	zkrat katoda - první mřížka
KG ₂	zkrat katoda - druhá mřížka
KA	zkrat katoda - anoda
G ₁ G ₂	zkrat první a druhá mřížka
G ₁ A	zkrat první mřížka - anoda
G ₂ A	zkrat druhá mřížka - anoda

Zkoušení zkratů a celistvosti vlákna.

Je-li přepinač P1 v poloze zkraty a přístroj nažhaven, zkoušíme vlákno a zkraty. Přepínáme zvolna přepinačem P2 a pozorujeme měřidlo, zda se ručka nevychylí v některé poloze do červeného kruhového pole. Ručka měřidla má ve všech polohách zůstat na nule.

Výchylka do červeného pole určí v poloze přepinače P2 "VLÁKNO" přerušené vlákno. V ostatních polohách určuje ručka zkraty mezi elektrodami podle příslušného označení poloh přepinače P2.

Při zkratu a přerušení vlákna nesmí se a nemá význam pokračovat ve zkoušení. Elektronka je vadná. Kdy může elektronka ukázat zkrat stanoví karta!

Měření anodového proudu.

Po zkoušení zkratů vrátíme R2 zpět do polohy "VLÁKNO", Pl přepneme do polohy "Ia" a pozorujeme ručku měřidla. Asi za 1 minutu se vychýlí ručka měřidla a určí hodnotu anodového proudu. Jmenovitá hodnota je na kartě označena černým obdélníkovým polem. Vychýlili se ručka měřidla až na konec stupnice, musíme přepnout přepinač ihned zpět do polohy "NAŽHAV.". Elektronika má deformované elektrody, nebo odpojenou řídící mřížku.

Zjištění průměrné strmosti.

Přepinač Pl přepneme do polohy "S". Od výchylky měřidla v poloze "Ia" odečteme výchylku v poloze "S". Odečítáme na té stupnici měřidla, která je určena rozsahem u šipky v pravém dolním rohu karty. Rozdíl obou hodnot je průměrná strmost v mA/V. Porovnáme ji s přednou hodnotou strmosti, ustanou na kartě v levém rohu dole (S ...).

Zkouška vakua.

Správné vákuum je určeno neměnící se výchylkou při přepnutí z polohy "Ia" do polohy "VAKUUM". Je-li vadné vákuum, je výchylka v poloze "VAKUUM" větší asi o 10% než v poloze "Ia".

Zkoušení indikátorů ladění.

Zkoušení indikátorů se provádí pomocí dvou karet. Nejdříve zkoušíme řídící triodu normálním výše popsáným způsobem. Pak zkoušíme systém stinítka a to měříme anodový proud, přitom ověřujeme jas stinítka a rovnoměrné osvětlení. U vadných indikátorů se sníží značně jas asi do 3 minut a projeví se nerovnoměrné osvětlení.

Zkoušení kombinovaných systémů.

Provádí se obvykle pomocí dvou karet nebo přesouváním kolíku v kartě. V pravém rohu dole na přední straně karty je určen zkoušený systém. Blížší údaje jsou popsány na jednotlivých kartách.

VADY ELEKTRONEK

Zkraty a přerušené vlákno jsou jasné a zřejmě vady elektronky. Po-
kles anodového proudu může znamenat nejčastěji vyčerpanou katodu,
nebo odpojenou stínící mřížku, nulový anodový proud prozrazuje pří-
padné přerušení přívodu ke katodě nebo k anodě. Překročení jmenovi-
té výchylky prozrazuje odpojenou mřížku G_1 (poloha ručky nevykazuje
změnu z polohy Ia do S) nebo deformovaný systém.

Elektronka pro rozhlasový přijimač je obvykle použitelná, když vý-
chylka ručky neklesne pod 50% jmenovité hodnoty anodového proudu.

Zcela "vhovující" je ještě elektronka s 60% Ia. Přesné rozmezí
správnosti nelze stanovit, záleží na tom, v jaké funkci elektronka
v přístroji pracuje, proto je na kartě vyznačena pouze jmenovitá
výchylka. Nemá význam přesně určovat na kartě, kdy je elektronka
správná a kdy vadná. Značné odchylky jsou zvláště u vf. diod, kde
i 30% dioda pracuje uspokojivě.


Podstatná změna strmosti ukazuje odlišný systém na př. změnu polohy
elektrod, obvykle však tato závada je zřejmá i z odchylky Ia.

Velké zhoršení vakua přístroj při měření vakua neukáže, protože
obvyklé zapnutí elektronky se vzduchem vede ke spálení vlákna resp.
k výboji. Vzduch v elektronce lze poznat dle oxydovaného getru,
t.j. bílého závoje na baňce elektronky.

Přerušené přívody k elektrodám lze určit i prohlídkou u elektronky
s čirou baňkou.

DALŠÍ POUŽITÍ ZKOUŠEČE

Plynulá regulace mřížkového předpětí a měření charakteristiky může
se provést potenciometrem o hodnotě $10\text{ k}\Omega - 1\text{ M}\Omega$ připojeným na zdíř-
ky 3, 4 G_1 .

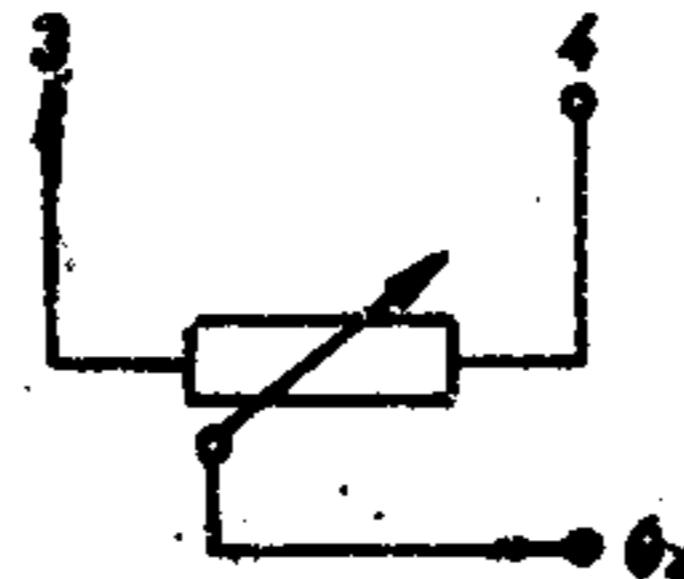

obr. 4

Oblast regulace podle užitého potenciometru je do 30 - 48 V. Nastavení lze kontrolovat trvale vnějším měřidlem (připojeným na zdířky "G1" a "4"). Při hodnotě potenciometru 10 k Ω vznikne chyba v nastaveném mřížkovém předpětí asi $\pm 5\%$. (Odpojením měřicího přístroje a jeho zařazením do obvodu anody.)

Tím lze na př. určit přibližně průběh charakteristiky, bod zániku anodového proudu a j. Zjištění průběhu charakteristiky lze provést stupňovitě pomocí hodnot na klíči a využitím polohy S.

Tím získáváme řadu napětí:

$$\begin{aligned} \text{v poloze Ia 0; } & -1,5; -3; -6; \dots \\ \text{v poloze S -1; } & -2,5; -4; -7; \dots \end{aligned}$$

Zkouška zkratů a celistvosti obvodů.

Připojením šňůr do zdířek 1 a 2, přepinač P1 v poloze zkraty, přepinač P2 buď:

- pro určování celistvosti obvodu v poloze "vlákno",
- pro zkrat v poloze zkraty (na př. KF; KA ...).

Vada je indikována zpětnou výchylkou měřidla. Využitím kombinačních možností přepinače P2 lze určovat vzájemné propojení max. 5 bodů, které se připojí do zdířek K, F₁, G₁, G₂, A. Měřidlo indikuje již spojení řádu 1 M Ω výchylkou 1,5 mm doleva, řádu 100 k Ω vychýlením do středu červeného pole. Toho lze užít k rychlé kontrole součástek a obvodů přístrojů. Zkušební napětí je 24 V stejnosměrných, proud při výchylce max. 100 μ A.

Určení zkratů elektronky o více elektrodách.

Zkoušeč rozděluje elektrody elektronky na 5 funkcí: K, F, G₁, G₂, A. Mezi těmito elektrodami se zkouší zkraty.

U systémů s více elektrodami jsou tedy buď některé elektrody nezapojeny, nebo jsou spolu propojeny. Kombinační možnosti křížového přepinače dávají však možnost zkoušet vzájemné spojení 9 elektrod. Počet možných kombinací je 36.

Zkouška libovolné elektronky provede se pomocí tří karet: 21, 22, 23 v poloze "zkraty" přepinače P1, přepinačem P2.

Každá karta se zakotvíkuje a provede se zkouška zkratů přepinačem P2. Zjištěné spojení ukazuje měřidlo zpětnou výchylkou. Údaj pravého přepinače při tomto zkoušení nepřati. Viz karty.

Porovnávání elektronek pomocí osciloskopu.

Napětí, úměrné anodovému proudu je mezi zdírkami "+" a "A₁" (A₂) na odporu asi 100 Ω (z toho potřebná citlivost osciloskopu). Napětí anodové je mezi zdírkami "A₁" (A₂) a "K". Tato napětí se připojí na vstupy stejnosměrného osciloskopu buď přímo, nebo anodové napětí přes dělič (záleží na vstupním odporu). Paprsek kresí křivku, která však není anodovou charakteristikou, stačí však k rychlému porovnávání elektronek, protože je závislá na tvaru anodové charakteristiky.

Zkoušení citlivosti indikátoru ladění.

Zkoušku indikátoru, kterou provádíme pomocí karty, můžeme doplnit ověřením rozmezí a schopnosti regulace výsečí.

Propojení provedeme podle karty "INDIKÁTOR". Nezasuneme však kolík v řadě Eg₂. Zdírky "A₁" a "G₂" spojíme přes odpor 1 MΩ - 2 MΩ. Nyní změna napětí na mřížce řídící triody působí na změnu výsečí stínítka. Napětí měníme o 1 V přepínáním přepinače z polohy "Ia" do "S", nebo přemístěním kolíku v řadě Vg₁.

NÁVOD KE ZHOTOVENÍ KARTY

Ke zhotovení karty použijeme předtisku, který je v sadě karet; k děrování děrováku z víka.

Postup:

Podle udaného propojení v ceníku a čísel kontaktů objímky v návodu, nebo na kartě 33 provedeme nakličování patice. Funkce jsou ve sloupcích a kontakty v řadách dle popisu na přepinači Pr. Na př. zasunutím kolíku v řadě 3. a sloupci "a" jsme stanovili kontaktu č. 3 příslušné objímky, funkci anody.

V dalších šesti řadách zvolíme pracovní napětí co nejbližše ceníkových hodnot.

Napětí anodové určíme v řadě Ea,

napětí druhé mřížky v řadě Eg₂,

žhavici napětí v řadách vf. součtem zaklikovaných hodnot - v každé řadě jeden kolík.

Rozsah měřidla v řadě I.

Provedeme zkoušku zkratů a můžeme měřit; správnou výchylku určíme podle dobré elektronky. U usměrňovacích elektronek volíme napětí anody značně nižší než je ceníková hodnota. Elektronka pracuje do malého odporu. Vyjímku v klíčování tvoří diody vif, kde katodu zapojíme do sloupce g_1 a propojíme zdířky "+" a "K", napětí určíme v řadě Vg_1 (obvykle nejnižší hodnotu), rozsah měřidla normálním způsobem. Ostatní je patrné z příkladů hotových karet. Před zhodnocením karet doporučujeme přečíst celý návod.

POPIS A ČTENÍ KARET


Přední strana - v levém rohu nahore je uvedeno číslo objímky elektronky. V pravém rohu nahore - číslo karty a druhy elektronek pro které karta vyhovuje. Na kartě jsou dále poznámky, které určují vyjímky a zvláštní postup při zkoušení.

"Zkrat KF není závada dalšímu měření". Tato poznámka je obvyklá při zkoušení přímožhavených elektronek a vif diod. Přístroj ukazuje v poloze "KF" zkrat, který není na závadu dalšímu měření.

"Kolík zasouvat postupně." Tato poznámka je obvyklá při zkoušení dvojitých systémů na jedné kartě. Nejprve se určuje anodový proud prvního a potom druhého systému přesunutím kolíku. Výchylky jmenovité jsou shodné.


Čtení symbolů:

1.

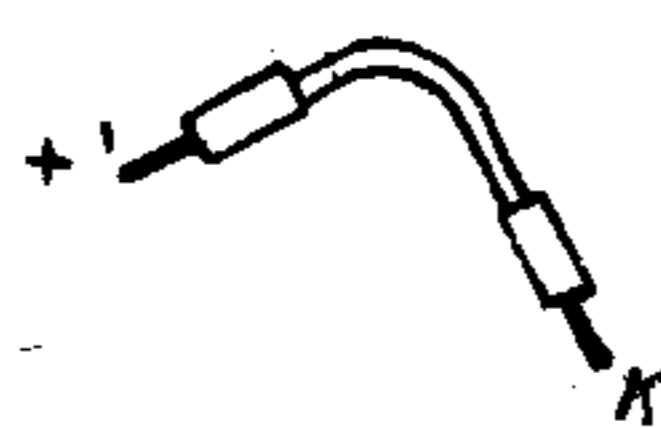

Zdířky "+" a "K" propojit kablíkem.
Tento symbol je obvyklý při zkoušení vif diod.

2.

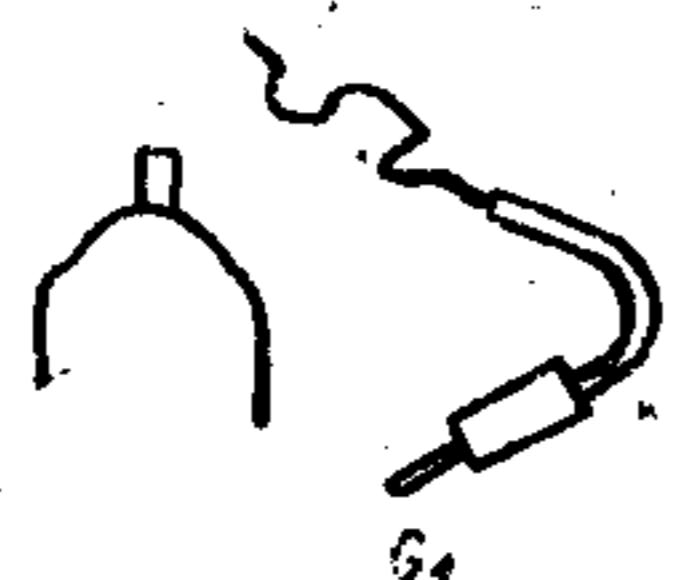

Kablíkem zapojit elektrodu na baňce elektronky do zdířky g_1 .

3.



Kablikem zapojit elektrodu na baňce do zdířky A₂.

Symbol 2 a 3 je obvyklý u elektronek s elektrodami vyvedenými na baňce.

Na kartě jsou udány hodnoty nastavených napětí a to:

Vgl stejnosměrné napětí první mřížky


Ea střídavé napětí anody a to jeho max. hodnota

Eg2 střídavé napětí druhé mřížky a to jeho max. hodnota

Vf jmenovité žhavicí napětí

I rozsah měř. přístroje pro max. hodnotu anodového proudu

Na kartě je vyznačena jmenovitá výchylka pro zkoušenou elektronku, určena velikost strmosti, zkoušený systém elektronky a rozsah měřidla. Některé elektronky mají karty sdružené a proto jmenovitá výchylka je na jedné kartě pro oba druhy a rozlišena popisem.

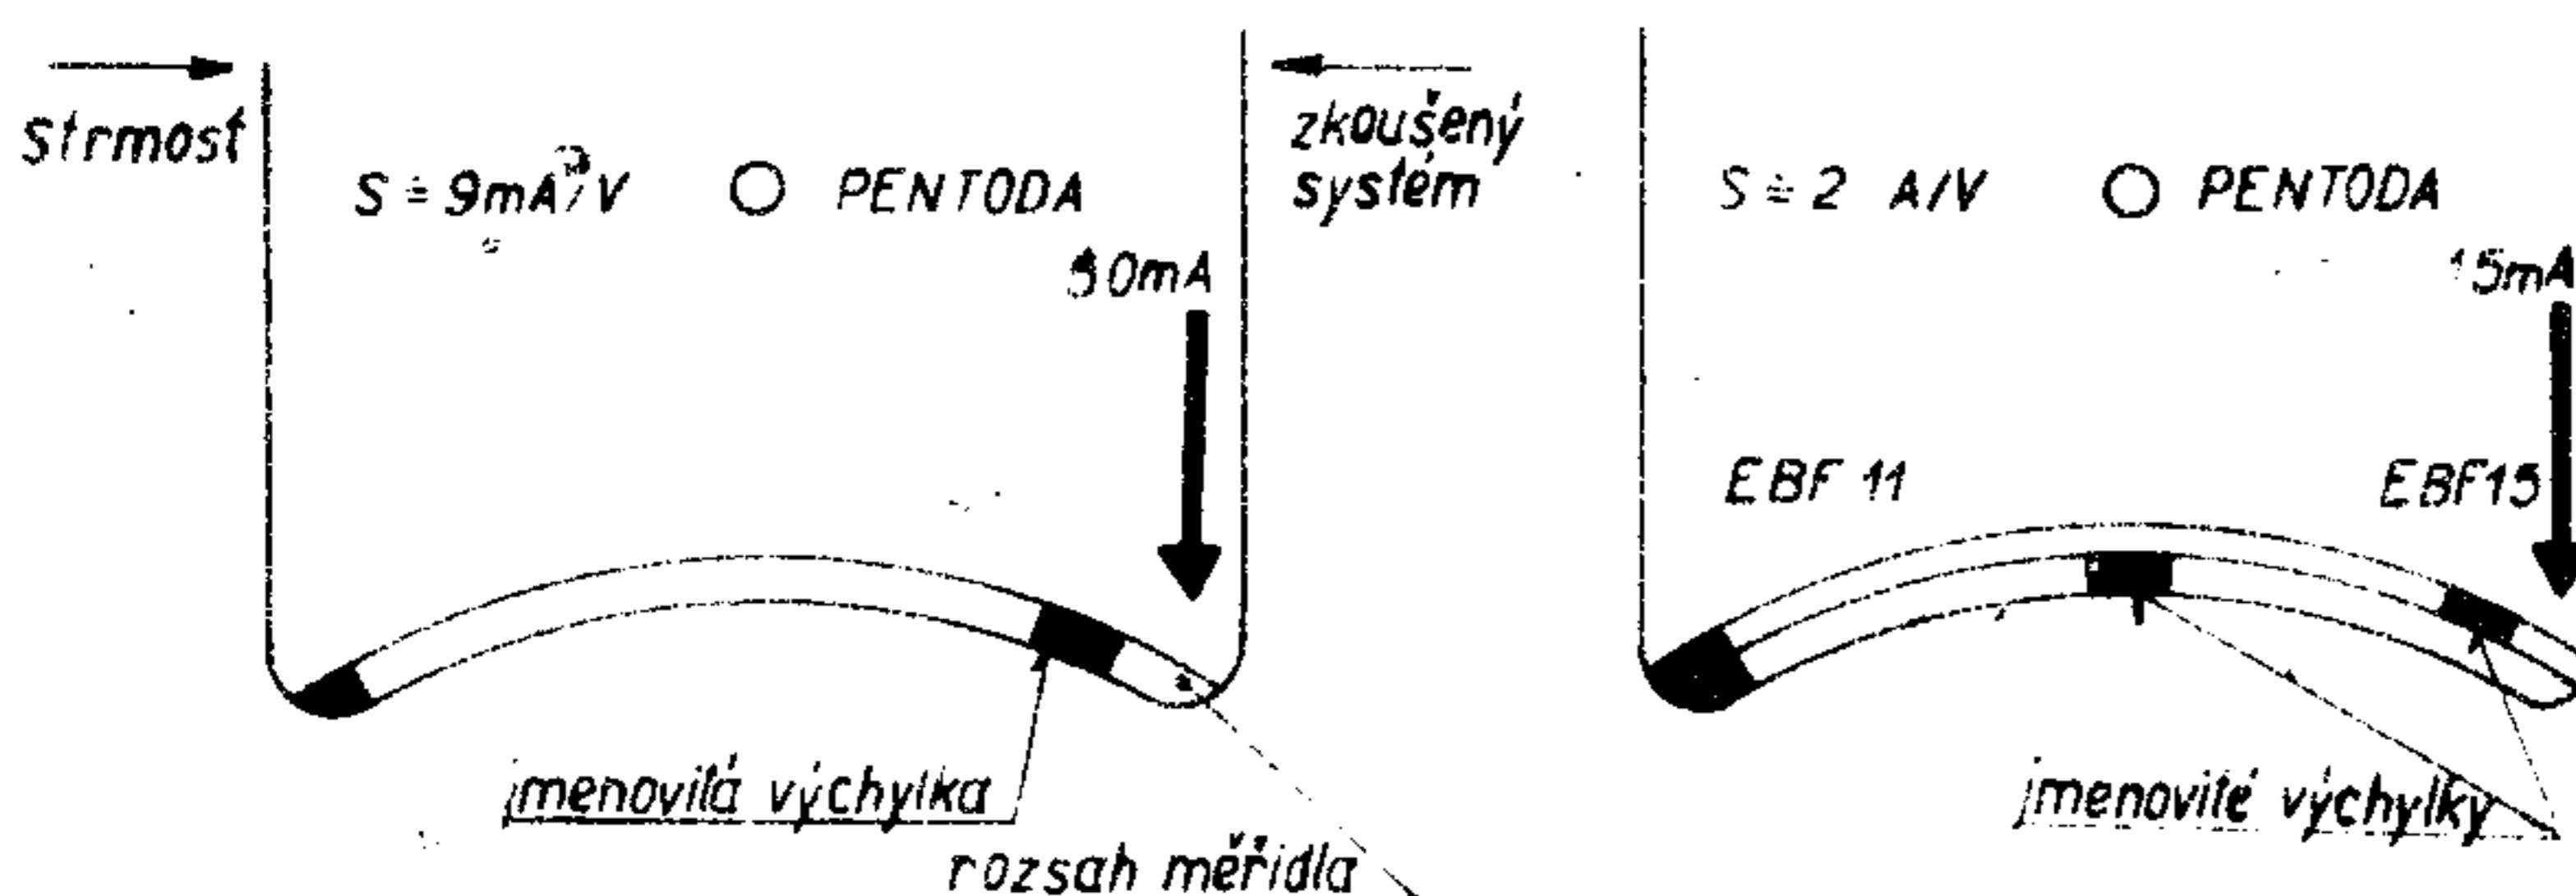

Druhá strana karty - vlevo nahoře je systém celé elektronky, resp. její užití; průměrné ceníkové hodnoty jsou v tabulce a zapojení patice je v dolní části karty.

SYMBOLY A JEDNOTKY

k	katoda
g_1	první, nejčastěji řídící mřížka
g_2	druhá, nejčastěji stínící mřížka
g_3	třetí mřížka, na př. brzdící nebo hradící mřížka (supressor) u pentod, směšovací mřížka u hexod a heptod
g_x	elektroda s indexem odpovídající jejímu pořadí ve směru od katody k anodě
l	stínítko elektronkového ukazatele vyladění
a	anoda
d	anoda diody (v kombinovaných elektronkách)
r	žhavící vlákno
s	stínění vnitřní
m	stínění vnější, metalisace
$V_f \sim$	žhavící napětí střídavé, jednotka V
$V_f =$	žhavící napětí stejnosměrné, jednotka V
I_f	žhavící proud, jednotka A
V_a	napětí stejnosměrné anody vůči katodě, jednotka V
V_{g_x}	napětí mřížky a indexem x, jednotka V
I_a	proud anodový, jednotka mA
I_{g_2}	proud druhé mřížky, jednotka mA
S	strmost, jednotka mA/V
S_c	strmost směšovací, jednotka mA/V
D	průnik v %
R_i	vnitřní odpor, jednotka kΩ
R_k	katodový odpor, jednotka kΩ
R_a	anodový odpor, jednotka kΩ

R_{g_2}	odpor v druhé mřížce, jednotka k Ω
E_{g_1}	maximální budící napětí na g_1 , jednotka V
Z_e	napěťové zesílení
P_a	střídavý výkon, jednotka W
V_{au}	max. anodové napětí, jednotka V
V_{g_2m}	max. napětí druhé mřížky, jednotka V
$P_{a\text{ m}}$	max. anodová ztráta, jednotka W
P_{g_2m}	max. ztráta druhé mřížky, jednotka W
C_{xy}	kapacity mezi elektrodami v indexu xy, jednotka pF
R_{g_1m}	maximální dovolený svod, jednotka MΩ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druhy objímek:

objímka	příklad typu elektronky	objímka čís.
Americká čtyřnožičková	5X3	1
Pětilamelová evropská	AB2	2
Miniaturní	6F31	3
Noval	6CC41	4
Rimlock	EF41	5
Oktal evropský	EF22	6
Oktal americký	UY1N	7
Desítková řada	AZ11	8
Pětinožičková	REN924	9
Speciální EF50	EF50	10
Speciální 6L50	6Y50	11
Jedničková řada	AL4	12
Sedminožičková evropská	ACH1	13
Americká sedminožičková	6F7	14
Miniaturní pro bat. el.	1F33	15

Anodové napětí: 0 až 300 V v šesti stupních

Stupňování anodového na-
pětí Ea max. a napětí

stínící mřížky Eg₂ max.: 0; 20; 50; 100; 150; 250; 300 V
 $\pm 5\%$ při sít. napětí 220 V (120 V)
a zatížení do 0,1 A

Stupňování předpětí

první mřížky Vg₁: 0; 1,5; 3; 6; 12; 24; 48 V
 $\pm 3\%$ při sít. napětí 220 V (120 V)
bez odběru

Stupňování rozsahu
měř. přístroje I max.:

1,5; 5; 15; 50; 150; 500 mA

Žhavící napětí:

z napětí na zdířkách "vf" propoj. přepinače
0; 0,5; 1; 9,3; 20; 40; 60 V
0,7; 1,45; 3; 5,2; 7; 15; 50 V lze sestavit
žhavící napětí pro většinu světových
elektronek s přesností $\pm 5\%$.
Maximální dovolené zatížení pro napětí
do 25 V je 2 A, nad 25 V - 0,3 A

Napájení:

220 nebo 120 V, 50 c/s

Spotřeba:

cca 15 W + spotřeba žhavené elektronky

Jištění:

tavnými pojistkami: pro 220 V 0,6 A
pro 120 V 1 A
anodová 0,1 A

Osazení:

6Z31

Rozměry:

230 x 240 x 340

Váha:

cca 15 kg.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství přístroje je uloženo ve výku skříně:

1 původní sítová šnúra

3 kabely pro připojení elektrod na baňce elektronky

3 šnúry pro propojování zdířek a ke zkoušení součástek

1 návod


1 sada karet

3 rezervní kolíky

1 děrovák v pouzdře pro zhotovení karet

1 sáček s tavnými pojistkami

FUNKČNÍ ZAPOJENÍ

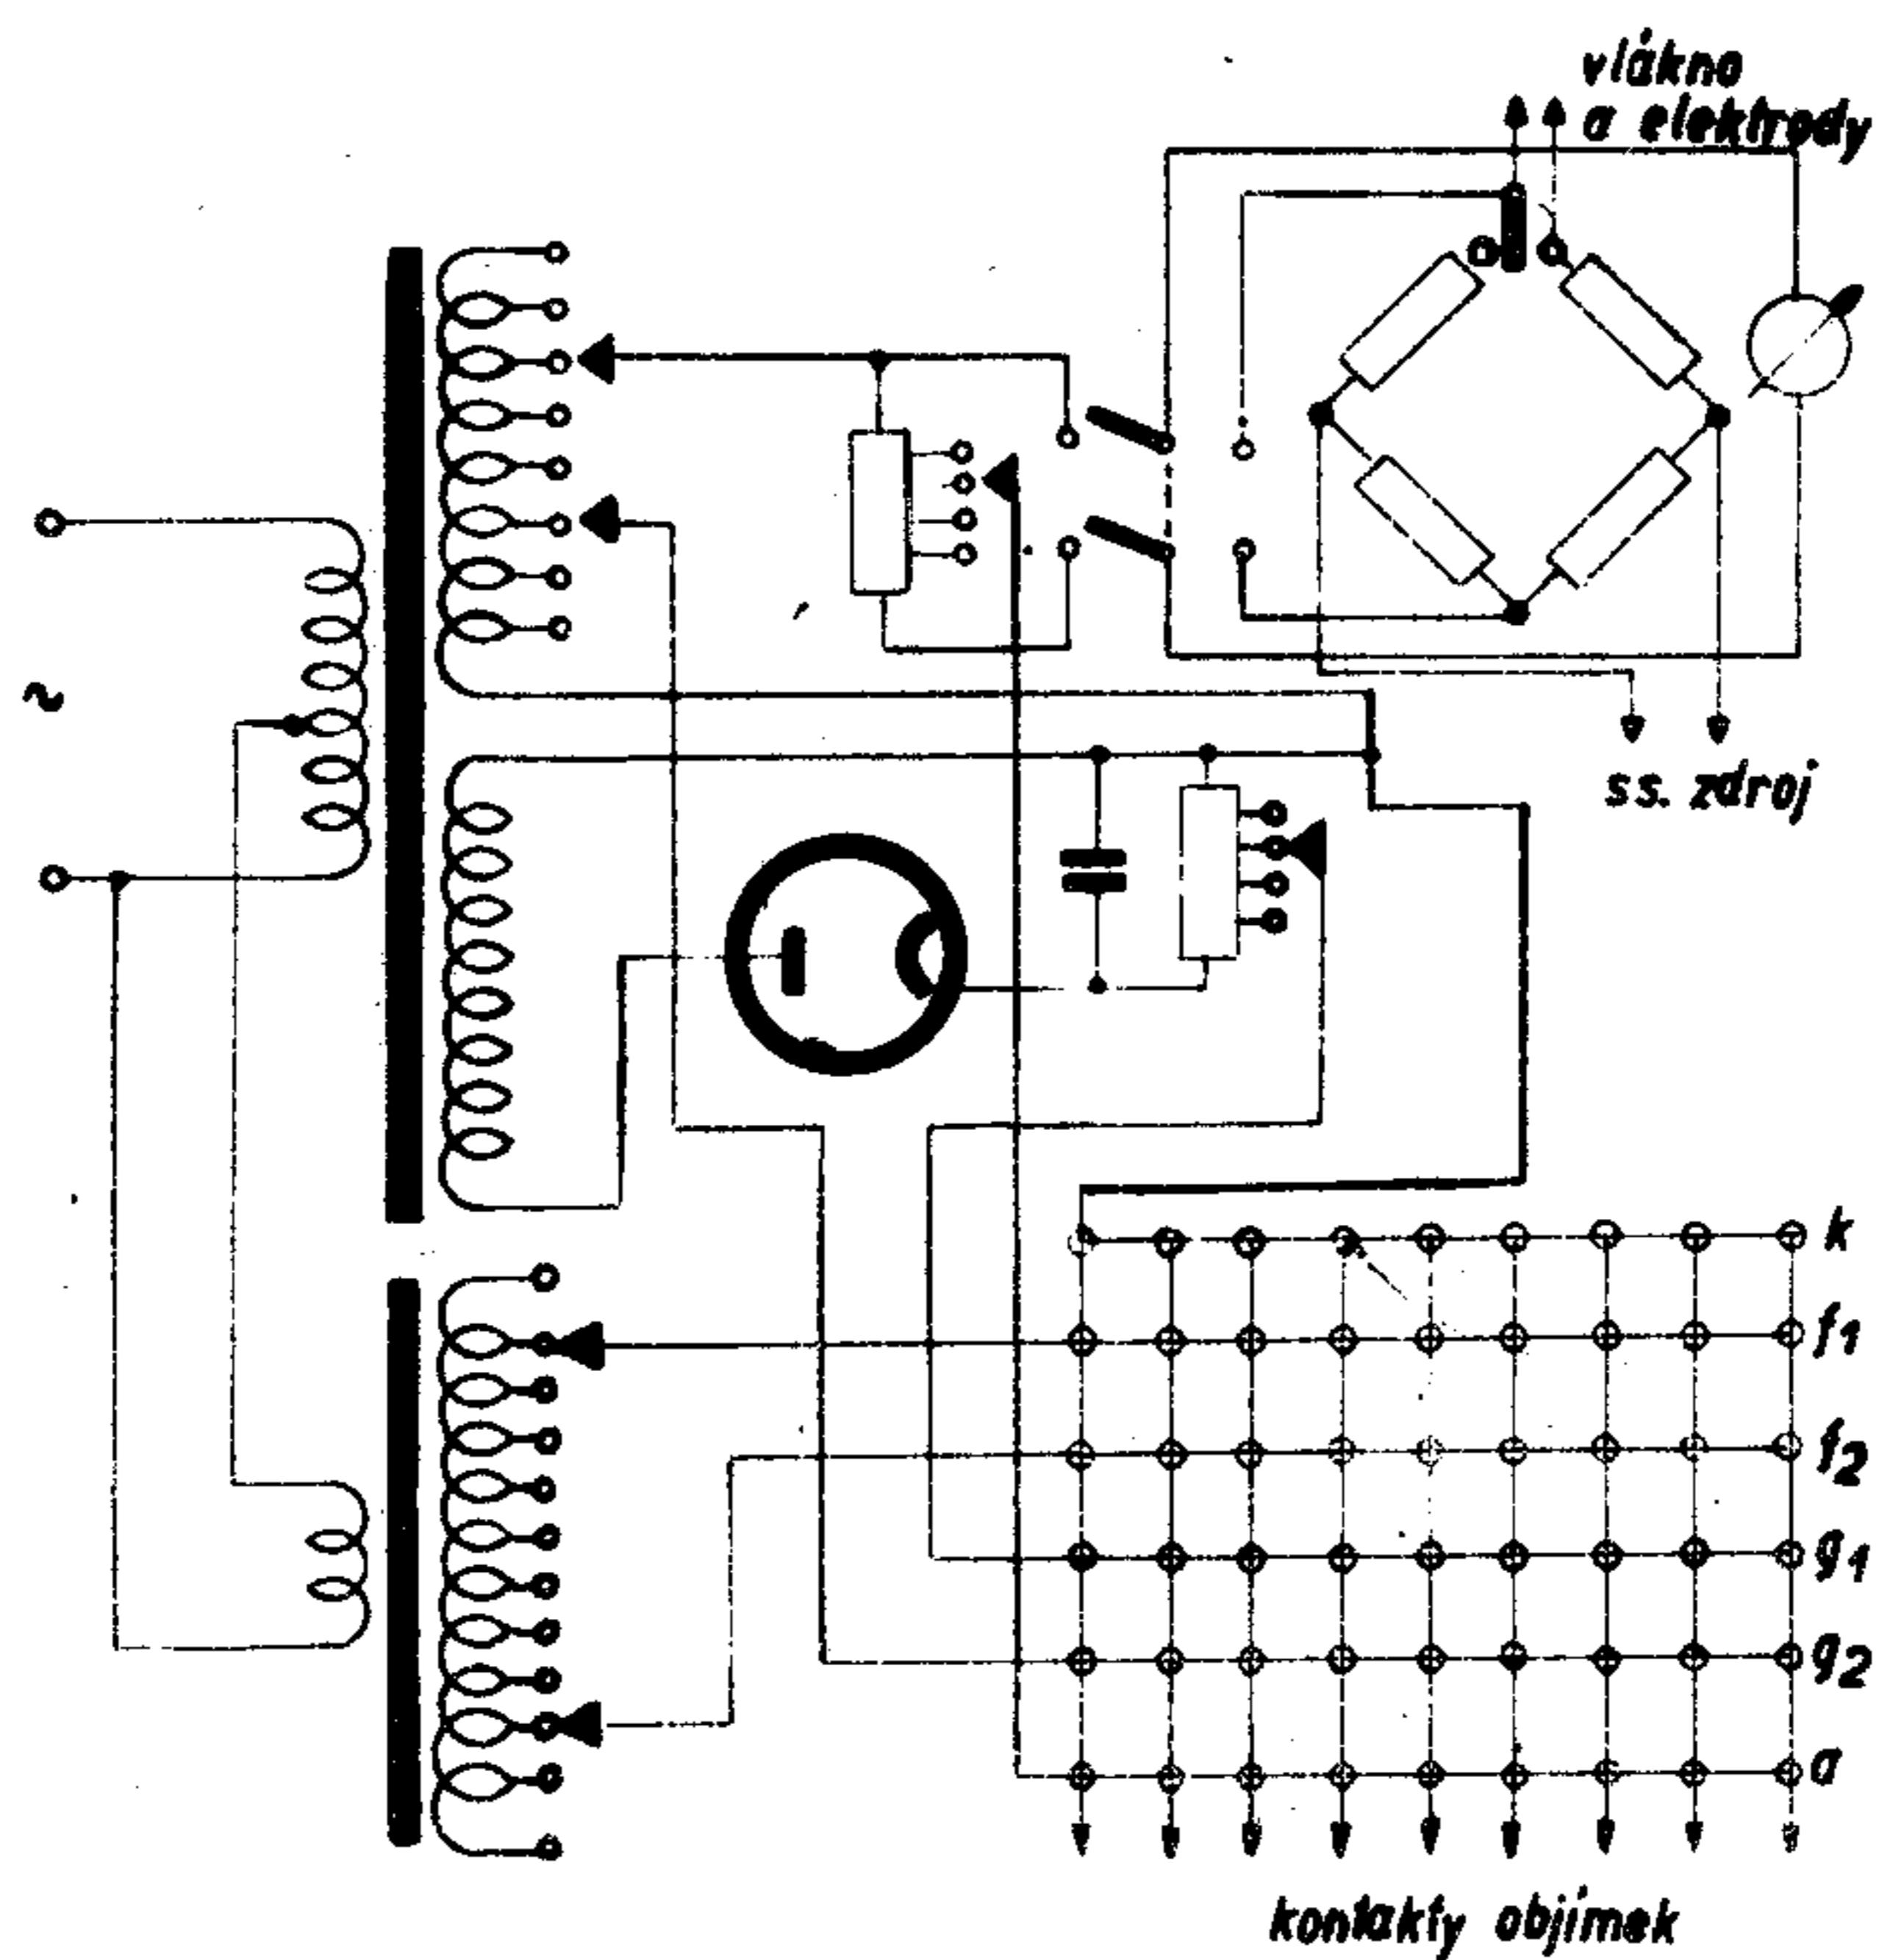

ZÁRUKA A OPRAVY

Výrobní závod poskytuje na každý přístroj šestiměsíční záruku podle všeobecných záručních podmínek platných pro prodej výrobků n.p. TESLA. Vady, které se na výrobku vyskytnou během poskytované záruční doby a budou způsobeny chybami při výrobě nebo vadným materiálem, budou bezplatně opraveny. Záruka zaniká při porušení plomb, nebo při provedení jakýchkoli vlastních zásahů do elektrické či mechanické funkce přístroje. Veškeré opravy dodávaných přístrojů provádí výrobní závod svou service opravnou.

Bude-li někdy třeba zaslat přístroj k opravě nebo přezkoušení, zašlete jej dobře zabalený s popisem závady na adresu:

TESLA BRNO, národní podnik, Brno - Čechyňská č. 16.

Elektrická rozprška.

O d p o r y :

Číslo	Druh	Znak	Norma
R1	odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1k25 *
R2	odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1k6 *
R3	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 32k/D
R4	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 16k/D
R5	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 8k/D
R6	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 4k/D
R7	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 2k/D
R8	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 2k/D
R9	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 1k33/D
R10	odpor vrstvový	NTN 050	TR 101 M2
R13	odpor vrstvový		WK 681 01 M16/D
R14	odpor vrstvový		WK 681 01 M16/D
R15	odpor vrstvový		WK 681 01 M16/D
R16	odpor vrstvový		WK 681 01 M16/D
R20	odpor drátový		IAK 669 09
R21	odpor drátový		IAK 669 10
R22	odpor drátový		IAK 669 11
R23	odpor drátový		IAK 669 12
R24	odpor drátový		IAK 669 13
R25	odpor drátový		IAK 669 14
R26	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 38k7/D
R27	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 M227/D
R28	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 M533/D
R34	odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 160/A
R38	odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 20k
R40	odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 1k *
R41	odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 2k *
R43	odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 10k/A
R44	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 M32/D
R45	odpor vrstvový	PLA 0024	WK 681 01 2k8/D
R46	potenciometr lin.	NTN 150	WN 694 01 25k/N
R47	odpor vrstvový	NTN 050	TR 102 20k/A
R51	odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 160/B
R52	odpor drátový	NTN 052	TR 502 50
R53	odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 160/B
R54	odpor drátový	NTN 052	TR 502 50
R55	odpor drátový	NTN 052	TR 502 50
R56	odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 160/B
R57	odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 160/B
R58	odpor vrstvový	NTN 050	TR 103 160/B

*) Ra = R41 + R40 (nebo R41 + R1 nebo R2) v serii.

Kondensátory:


Číslo	Druh	Znak	Norma
C1	kondensátor krabicový	NTN 083	TC 473 8M
C2	kondensátor svitkový	NTN 061	TC 120 M1
C3	kondensátor svitkový	NTN 060	TC 101 LM

Ostatní el. součásti:

Elektronka El (6Z31) Zárovka 0,3/7 Měřidlo	IAN 110 41 IAN 109 00 IAP 780 22
Vložka ČSN 35 4731 0,1/250 Vložka ČSN 35 4731 0,6/250 Vložka ČSN 35 4731 1/250	

8M 245 A

PRINTED IN U.S.A. BY KODAK CO. INC. NEW YORK CITY.



KOVO

PRAHA - CZECHOSLOVAKIA