





OOO «AFRISO EURO-INDEX GmbH»

по разработке предохранительной арматуры и приборов измерения уровня»

Линденштрассе, 20

Почтовый индекс D-74363 г. Гюглинген

Телефон: +49(0)7135-102-0 Телефакс: +49(0)7135-102-147 Электронная почта: info@afriso.de Интернет: www.afriso.de www.afriso.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механический индикатор уровня заполнения — Универсальный механический уровнемер

Тип: «МТ-Profil R-1½"; R-2"»

AN №16500 №16540 №16551

Экспертиза Федерального ведомства по проверке материалов: BAM III.2/2 626

- прочесть перед применением!

- соблюдать все указания по мерам безопасности!

- сохранить для дальнейшего использования!

Напечатано по состоянию на: 08.2006 Идентификационный номер: 854.000.0445

Содержание

1. Безопасность	3
1.1 Важность данной инструкции по эксплуатации	3
1.2 Структура предупреждающих сигналов	3
1.3. Разъяснение указаний, символов и обозначений	4
1.4. Применение согласно предназначению	5
1.5. Возможное ошибочное применение	5
1.6. Безопасное (надежное) использование	5
1.7. Квалификация персонала	
1.8. Изменения изделия	5
1.9. Использование запасных частей и оснастки	5
1.10. Гарантийные указания	5
2. Описание изделия	6
2.1 Объем поставки	6
2.2. Свойства	7
3. Технические данные	7
3.1. Допуски, проверки и конформность	7
4. Монтаж и ввод в эксплуатацию	8
4.1. Просверлить емкость	8
4.2. Установка максимальной высоты емкости	9
4.3. Монтаж «MT-Profil»	10
5. Эксплуатация	14
6 Техническое обслуживание	14
7 Неисправности	15
8 Вывод из эксплуатации и утилизация	15
9 Гарантия	
10 Авторское право	
11 Удовлетворенность клиента	
12. Адреса	15



1 Безопасность

1.1 Важность данной инструкции по эксплуатации

Данная инструкция по безопасности является частью изделия.

- 1. Прочитайте данную инструкцию по безопасности перед использованием прибора.
- 2. Сохраняйте данную инструкцию по безопасности в течение всего срока эксплуатации изделия и держите ее в готовности для просмотра.
- 3. Передавайте данную инструкцию по эксплуатации каждому последующему владельцу или пользователю изделия.

1.2 Структура предупреждающих сигналов

В данной инструкции по эксплуатации используются предупреждающие сигналы, чтобы предотвратить возникновение повреждений или материального ущерба. Существует три варианта предупреждающих сигналов:

Таблица 1: Предупреждающие слова

Предупреждающее слово	Значение	
ОПАСНОСТЬ	Непосредственно угрожающая опас-	
	ность!	
	Несоблюдение может привести к смерти	
	или тяжелым травмам.	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Возможно угрожает опасность!	
	Несоблюдение может привести к смерти	
	или тяжелым травмам.	
ОСТОРОЖНО	Опасная ситуация!	
	Несоблюдение может привести к легким	
	или средней тяжести травмам или по-	
	влечь за собой нанесение материального	
	ущерба.	



Рисунок 1: Предупреждающий знак

Этот предупреждающий знак предупреждает Вас об опасности травм и материального ущерба.

► Выполняйте все указания, которые обозначены таким знаком, чтобы предотвратить травмы, смерть и нанесение материального ущерба.



Предупреждающие указания построены следующим образом:

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ СЛОВО



Здесь описан вид и источник опасности

► Здесь описаны меры, которые нужно предпринять, чтобы избежать возникновения опасности.

1.3. Разъяснение указаний, символов и обозначений

Указания предоставляют важную дополнительную информацию или поясняют наиболее оптимальную и выгодную последовательность действий.

УКАЗАНИЕ

Текст указания.

Указания с символом перечеркнутого мусорного контейнера обозначают обязательную раздельную утилизацию электрических и электронных приборов согласно закону об электрических и электронных приборах (ElektroG) в целях охраны окружающей среды.

УКАЗАНИЕ

Указание по охране окружающей среды.

▶ Мероприятия по охране окружающей среды.

Символы и маркировка обеспечивают быстрый поиск требуемой информации

Таблица 2: Символы и маркировка

Символ	Значение	
. ✓	Условие для осуществления определенного	
Y	действия	
>	Действие в один шаг	
4.	Действие в несколько шагов	
₹>	Результат действия	
•	Перечисление (перечень)	
Текст	Индикация на дисплее	
Подчеркивание	Подчеркивание	

1.4 Применение согласно предназначению

«МТ-Profil» предназначен исключительно для индикации уровня заполнения не находящихся под давлением емкостей и баков, изготовленных из пластика, полиэтилена и стекловолокна, жидким топливом марки «EL» и дизельным топливом. Другое применение является применением не по назначению.

1.5 Возможное ошибочное применение

«MT-Profil» нельзя использовать:

• во взрывоопасной среде

1.6 Безопасное (надежное) использование

«MT-Profil» соответствует текущему уровню технического прогресса и общепринятым правилам по технике безопасности. Каждый прибор перед поставкой проверяется на функциональность и безопасность.

▶ Используйте «МТ-Profil» только в исправном состоянии, соблюдая инструкцию по эксплуатации, общепринятые предписания и директивы, а также действующие положения по технике безопасности и предписания о предотвращении несчастных случаев.

1.7 Квалификация персонала

Монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, обслуживание, вывод из эксплуатации и утилизация может осуществляться только имеющим специальную квалификацию персоналом.

1.8 Изменения изделия

Собственноручные изменения конструкции изделия могут привести к ошибочным показаниям и запрещены из соображений безопасности.

1.9 Использование запасных частей и оснастки

При использовании неподходящих запасных частей и принадлежностей изделие может быть повреждено.

►Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности фирмы «AFRISO EURO-INDEX»

1.10 Гарантийные указания

За ущерб и последствия, которые возникли из-за несоблюдения технических предписаний, инструкций и рекомендаций фирма «AFRISO EURO-INDEX» ответственности не несет и гарантий не предоставляет.

Производитель и фирма-продавец не отвечают за расходы и ущерб, которые возникают у пользователя или третьего лица из-за использования данного прибора, прежде всего при ненадлежащем использовании прибора,



из-за ненадлежащего использования или неисправности соединения, неисправности прибора или дополнительно подключенных приборов. За использование не по назначению ни производитель, ни фирма-продавец ответственности не несут. За опечатки фирма «AFRISO EURO INDEX» ответственности не несет.

2 Описание изделия

2.1 Объем поставки

«MT-Profil» — это механический прибор для контроля и индикации заполнения, предназначенный для дополнительного встраивания в емкость, если больше нет свободного патрубка (штуцера) емкости.

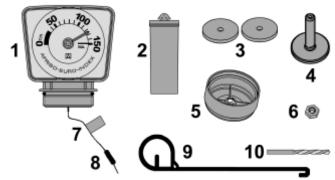


Рисунок 2: Объем поставки (опция)

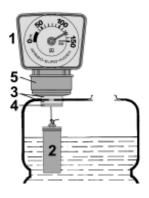


Рисунок 3: Сборка

- 1 Индикатор
- 2 Поплавок
- 3 Плоские прокладки
- 4 Полый винт
- 5 Муфта
- 6 Шестигранная гайка
- 7 Нить с флажком-наклейкой
- 8 Черная маркировка на нити
- 9 Подвеска-удочка



2.2 Свойства

Поплавок всегда находится на поверхности жидкости. Нить намотана на катушку внутри индикатора. На катушке расположена торсионная пружина, таким образом, что нить всегда натянута. Катушка связана со стрелкой с помощью планетарной передачи. Положение стрелок пропорционально уровню жидкости.

3 Технические данные

Таблица 3: Технические данные

Параметр	Значение			
Общие данные				
Габариты индикатора (ширина х высота	88 х 97 х 55 мм			
х глубина)				
Габариты поплавка (диаметр х высота)	40 х 100 мм			
Высота емкости (бака)	макс.250 см			
Используемые материалы				
Корпус индикатора	Термопластическая пластмасса (поли-			
	мер акрилнитрил-бутадиен-стирол)			
Муфта	Термопластическая пластмасса (поли-			
	мер акрилнитрил-бутадиен-стирол)			
Шестигранная гайка	Сталь			
Плоские прокладки	Нитрил-латекс			
Нить	Полиамид			
Полый винт	Латунь			
Поплавок	Полиэтилен высокой плотности			
Подвеска-удочка	Стальная проволока			

3.1 Допуски, проверки и конформность

«MT-Profil» имеет сертификат Федерального ведомства по проверке материалов за номером BAM III.2/2 626.



4 Монтаж и ввод в эксплуатацию

ОСТОРОЖНО

«MT-Profil» выходит из строя без возможности ремонта при затягивании нити в индикатор.



- ► Во время монтажа закрепить нить таким образом, чтобы она не могла быть затянута в индикатор!
- ► Флажок-наклейку оставить на нити до тех пор, пока шнур не будет прочно и окончательно закреплен на поплавке!
- ☑ Для обеспечения чистоты во время монтажа емкость должна быть заполнена не полностью: расстояние от верхнего края емкости до уровня заполнения примерно 40 см.


4.1. Просверлить емкость (для опций)

- ☑ Просверленное отверстие должно быть расположено на верхнем крае емкости таким образом, чтобы поплавок мог опускаться на максимальную глубину емкости.
- ☐ Просверленное отверстие располагайте как минимум на высоте штуцера емкости, чтобы жидкость из емкости не могла проникнуть в «Танкпилот».
- ☑ Просверленное отверстие в емкости должно располагаться на расстоянии максимум в 20 см от открывающейся крышки (отверстия).
- 1. Просверлите емкость с помощью сверла.
- 2. Удалите заусенцы с отверстия при помощи напильника.

Δ

4.2 Установка максимальной высоты емкости

- 1. Нить в точке черной маркировки временно закрепить на поплавке.
- 2. Снять стеклянную крышку: вставить отвертку в шлиц справа или слева и повернуть.
- 3. Для емкостей выше 150 см: использовать шкалу 250 см.

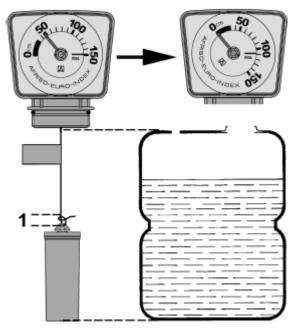

1 Черная маркировка


- 4. Держите «Танкпилот» рядом с емкостью.
- 5. Поворотом шкалы установите стрелку индикатора на отметку «0».
- 6. Закройте стеклянную крышку.
- 7. Отсоедините нить от поплавка. Нить не обрезать!




4.3 Монтаж «МТ-Profil» (опция)




1. Вставьте шестигранную гайку в муфту.

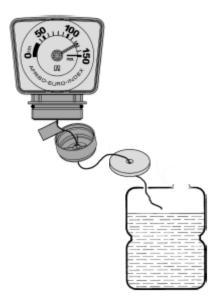

2. Проведите нить через муфту и плоскую прокладку в емкость.

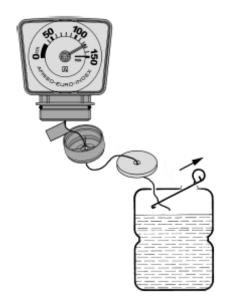


3. Достаньте нить через ближайшее отверстие в емкости с помощью подвескиудочки.

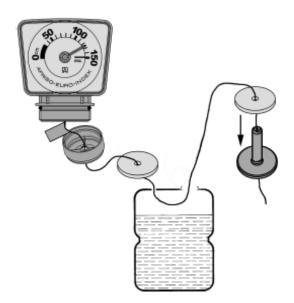


- 4.Проденьте нить через плоскую прокладку и полый винт. 5.Плоскую прокладку наденьте на полый винт.



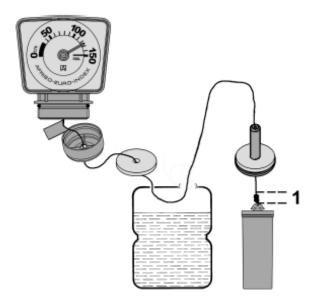


- 1 Черная маркировка.
- 6. На месте нанесения маркировки, нить необходимо прочно закрепить на поплавке двойным узлом.

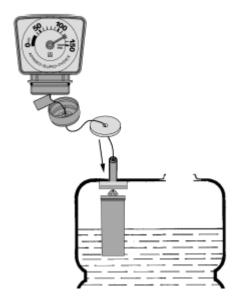

- 7. Поплавок и полый винт медленно опустить в емкость.
- 8. Нить натянуть так, чтобы полый винт вышел наружу через просверленное отверстие.
- 9. Надеть на полый винт плоскую прокладку.
- 10. Муфту крепко затянуть вручную (макс. усилие 1 Нм).



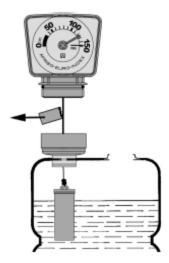

- 11. Оторвать флажок-наклейку от нити. Не отрезать флажок-наклейку!
- 12. Полностью очистить нить от остатков клея.
- 13. Крепко держа муфту, вручную закрутить индикатор.
- 14. Чтобы установить направление индикации, повернуть индикатор в направлении выворачивания максимум один оборот.
- \rightarrow «MT-Profil» готов к эксплуатации и смонтирован герметично для запаха и паров жидкости.

5 Эксплуатация

▶ Считывайте уровень заполнения с индикатора.

6 Техническое обслуживание

«MT-Profil» не нуждается в техническом обслуживании.



7 Неисправности

Ремонт разрешено производить только персоналу, имеющему профессиональную квалификацию.

Проблема	Возможная причина	Устранение неисправности
Отсутствует нить	Нить не была зафиксирована в	▶ Ремонт невозможен.
	процессе монтажа, и оказалась	Прибор неисправен.
	затянута в индикатор	
Прочие неисправности	-	▶ Выслать прибор на фир-
1		му «AFRISO».

8 Вывод из эксплуатации и утилизация

- 1. Демонтировать «МТ-Profil» (см. раздел 4, стр. 8, в обратном порядке).
- 2. Утилизировать «MT-Profil» в соответствии с местными условиями.

9 Гарантия

В качестве производителя фирма «AFRISO EURO-INDEX» обеспечивает гарантию на данный прибор в течение 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия распространяется на все страны, где прибор продан фирмой «AFRISO EURO-INDEX» или авторизованными (уполномоченными) посредниками.

10 Авторское право

Авторские права на данную инструкцию по эксплуатации принадлежат фирме «AFRISO EURO-INDEX». Перепечатка, перевод и размножение, в том числе в виде исключения, не разрешаются без письменного разрешения. Имеется возможность изменения технических деталей по сравнению с приведенными в инструкции по эксплуатации данными и чертежами.

11 Удовлетворенность клиента

Для фирмы «AFRISO EURO-INDEX» удовлетворенность клиента является высшим приоритетом. Если у Вас есть вопросы, предложения или сложности с Вашим продуктом производства фирмы «AFRISO EURO-INDEX», обращайтесь, пожалуйста, к нам.

12 Адреса

Адреса наших филиалов за рубежом вы можете найти в сети Интернет по адресу www.afriso.de www.afriso.ru

За подробной информацией обращаться: ООО «Афризо»

127055, г. Москва, ул. Новослободская, дом 73, стр. 1, офис 513.

тел. +7 (495) 685-3903 тел./факс: (495) 685-3976

www.afriso.ru e-mail: info@afriso.ru